

### 3.1. Galería exterior-Portales y fachada principal

Restauración y puesta en valor La intervención de la casona Velarde Álvarez se inició con la intervención de emergencia de los portales de la plaza Mayor, en situación de riesgo debido al deterioro de las columnas de piedra de la arquería. El proceso natural de degradación de la piedra, acelerado por la acción de la lluvia y la contaminación atmosférica, redujo la sección útil de las columnas, quedando la arquería en riesgo de colapso, con el consiguiente peligro para la población que transita por los portales.

La intervención contempló la sustitución de los elementos líticos deteriorados y su reemplazo por otros de similares características que los originales. El proceso consistió en el cimbrado de arcos y el apuntalamiento de la arquería, la calzadura de columnas, la sustitución de piezas líticas deterioradas y la consolidación de la arquería. Las nuevas piezas se tallaron con sillar blanco proveniente de canteras locales. Durante la consolidación de la arquería, se mejoró la adherencia del mortero de cal adicionando una pequeña proporción de cemento epóxico. El acabado final de protección se efectuó mediante un enlucido con mortero de cal.